

INFORME TÉCNICO

Datos Vehículo:

VIN: LSJW74U38TZ010534

OT: 103947971

Kilometraje: 10.085

Fecha Ingreso: 18/08/2026

Fecha entrega: 05/09/2026

Motivo de ingreso:

Unidad MG ingresa a Servicio Técnico por falla asociada al rodamiento de empuje del sistema de embrague. Por segunda vez.

Antecedentes de reparación:

En una primera intervención realizada en garantía, se determinó que el rodamiento de empuje presentó fuga de líquido de frenos, provocando la contaminación del disco y prensa de embrague. Debido a esta condición, se realizó el reemplazo del kit de embrague completo.

En dicha reparación se instaló un rodamiento correspondiente a un supuesto código de repuesto actualizado. Sin embargo, posteriormente se verificó que dicho código correspondía al mismo componente utilizado anteriormente, sin incorporar la mejora requerida.

Nueva intervención:

La unidad ingresa nuevamente a Servicio Técnico presentando una falla asociada al rodamiento de empuje, el cual nuevamente presentó fuga de líquido de frenos. La condición fue detectada e intervenida oportunamente, logrando realizar el reemplazo del componente antes de que el líquido alcanzara a contaminar el disco y la prensa de embrague, evitando así daños adicionales en dichos componentes.

Se procede al reemplazo del rodamiento de empuje por el nuevo código de repuesto correspondiente a la mejora implementada por fábrica, evitando así daños adicionales en los componentes del sistema de embrague.

Se realiza prueba de funcionamiento, verificando el correcto funcionamiento del sistema de embrague, sin presentar fugas, fallas ni anomalías. Se entrega el vehículo en perfecto estado y condiciones de funcionamiento.

Portillo San Felipe.